


## Cutting Plotter Controller のインストール方法 ～Windows 7

### 注意事項：


本手順書は Windows 7 (32 ビット版と 64 ビット版)に Cutting Plotter コントローラ (OPS664)をインストールする手順をご案内いたします。インストール中に「ユーザーアカウント制御」が表示される場合があります。標準ユーザーアカウントでログインしている場合、管理者アカウントのパスワードを要求されますのであらかじめ確認して下さい。管理者アカウントの場合、続行の許可が必要になります。

すでに、旧バージョンの Cutting Plotter コントローラをインストールしている場合は、アンインストールを行ってからインストールしてください。

- 標準ユーザーアカウントの場合、管理者アカウントのパスワードを入力する画面が表示されますので、確認の上入力して[はい]をクリックしてください。

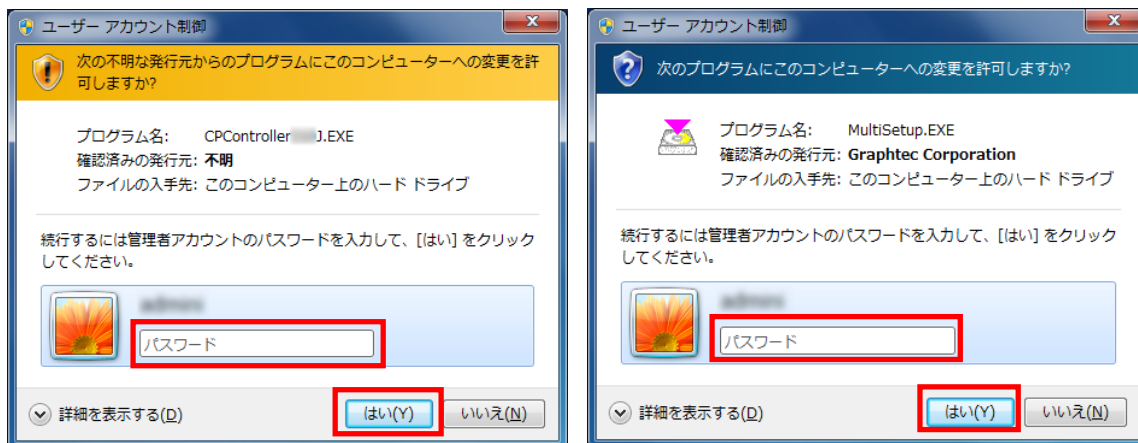


- 管理者アカウントの場合、[はい]をクリックしてください。

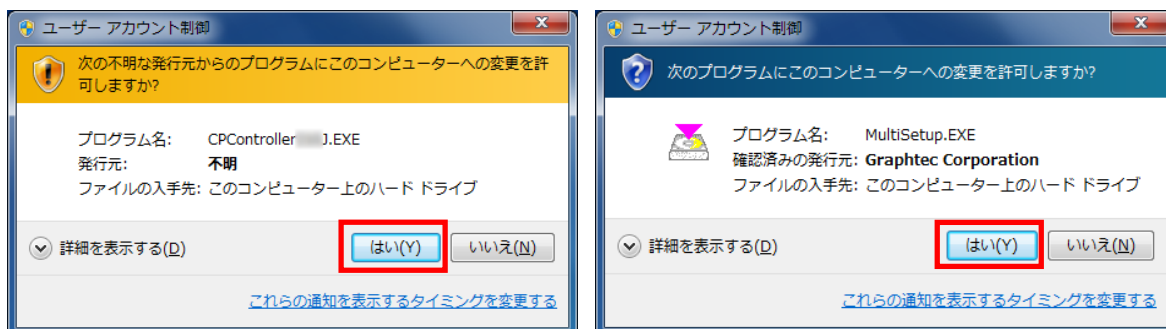


1. CPController○○○J.EXE をデスクトップ上にダウンロードします。

(○○○にはバージョン番号が入っています。)


ダウンロードしたファイルは圧縮されていますので、解凍するためダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

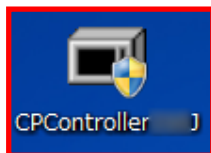


2. 解凍するための画面が表示され、デスクトップ上のフォルダ「CPController○○○J」に Cutting Plotter コントローラをインストールするためのファイルが解凍されます。

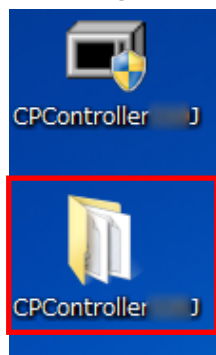

3. ここで、プログラム互換性アシスタント画面が表示される場合があります。表示された場合は[このプログラムは正しくインストールされました]をクリックしてください。

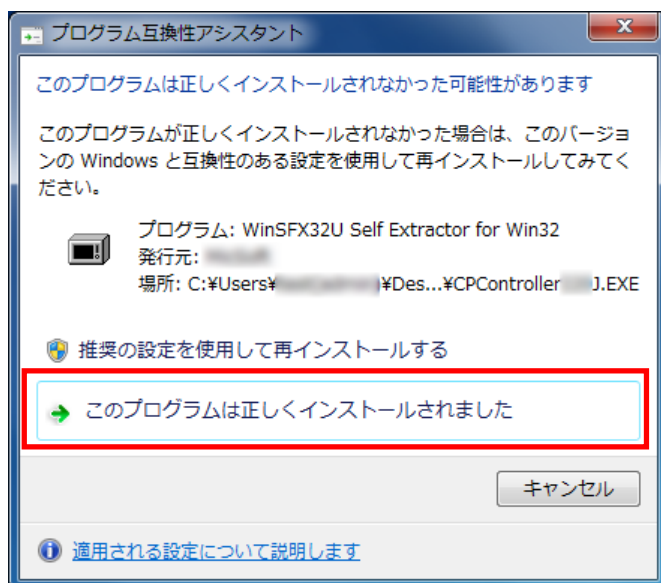


4. 続いて、「CPController○○○J」フォルダをダブルクリックして開き、「MultiSetup」アイコンをダブルクリックします。

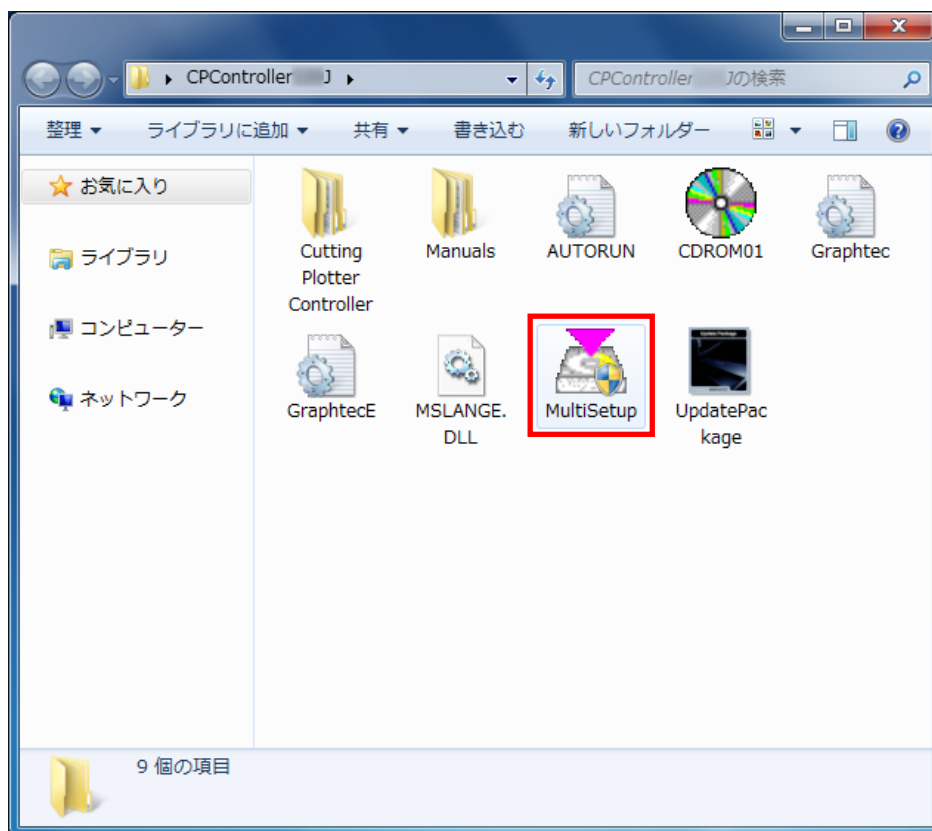


5. 以下のスタート画面が表示されますので、[Cutting Plotter Controller セットアップ]をクリックします。




6. 「Cutting Plotter コントローラセットアップへようこそ」が表示されます。[次へ]をクリックします。

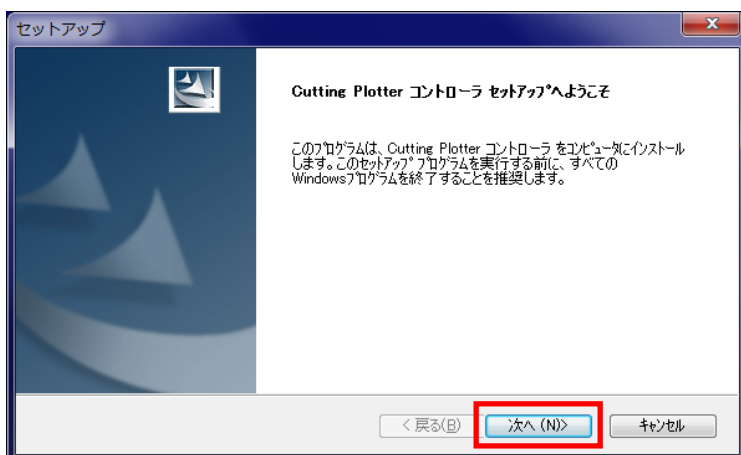


7. 「インストール先の選択」が表示されます。そのまま[次へ]をクリックします。

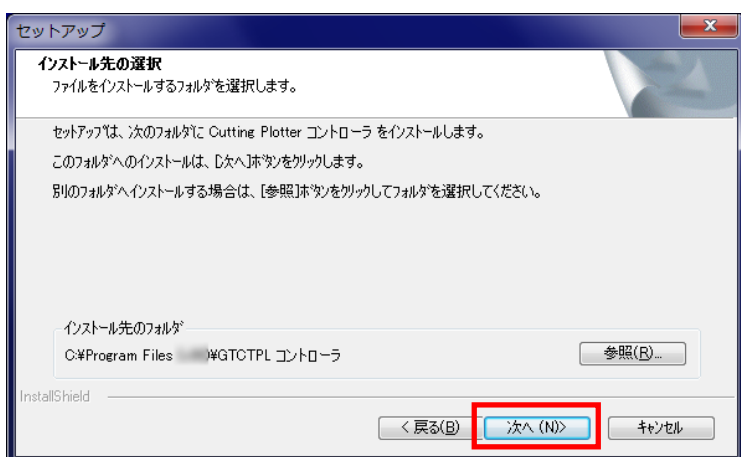


8. 「プログラムフォルダの選択」が表示されます。[次へ]をクリックします。

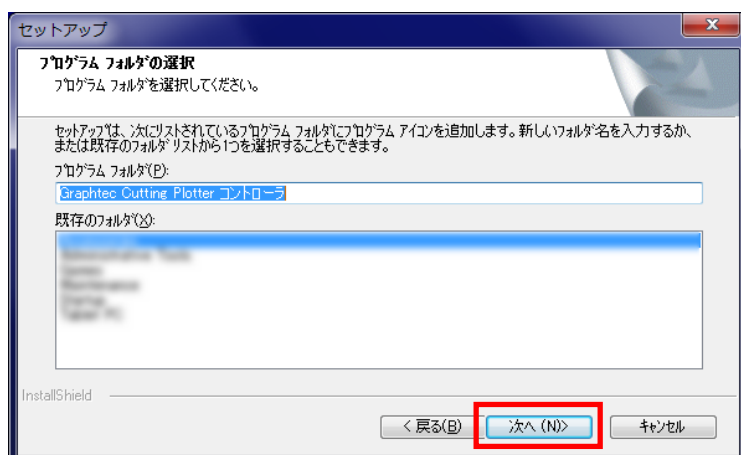

9. インストール完了です。[完了]をクリックして、InstallShield Wizard を終了してください。

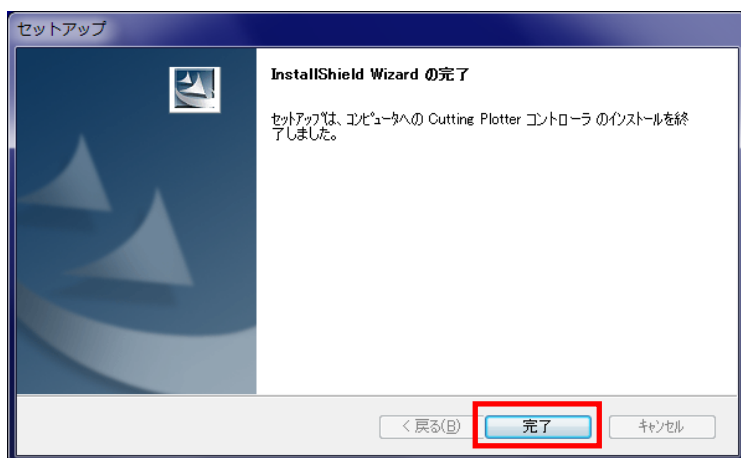

10. スタート画面の[終了]をクリックし、画面を閉じてください。これで、Cutting Plotter コントローラのインストールは完了しました。

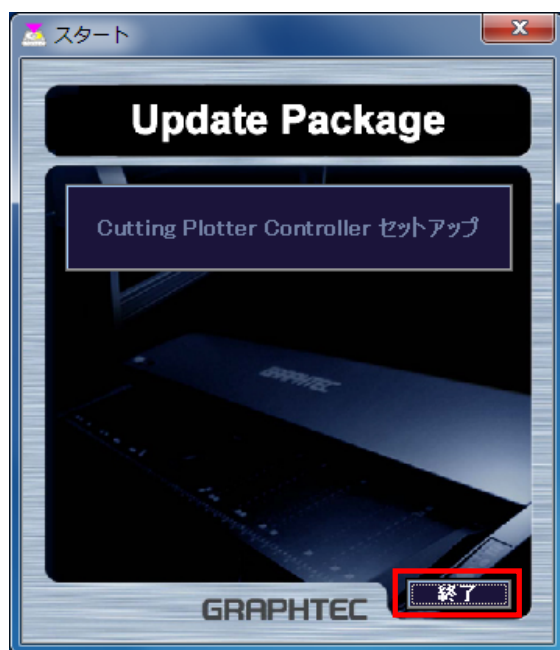

以上